

# 船舶インシデント調査報告書

平成26年6月5日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

委員 横山 鐵男（部会長）

委員 庄司 邦昭

委員 根本 美奈

インシデント種類	座洲
発生日時	平成26年1月19日 08時35分ごろ
発生場所	三重県四日市港の第3区霞ヶ浦 四日市港管理組合霞ヶ浦第1号導灯（後灯）から真方位268° 1,710m付近 （概位 北緯34°59.3′ 東経136°39.0′）
インシデント調査の経過	平成26年1月20日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（横浜事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
<b>事実情報</b> 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	油タンカー 昇平丸、199トン 132301、大島海運株式会社 44.00m (Lr) × 8.00m × 3.40m、鋼 ディーゼル機関、625kW、平成4年12月
乗組員等に関する情報	船長 男性 64歳 四級海技士（航海） 免許年月日 昭和47年1月28日 免状交付年月日 平成21年3月23日 免状有効期間満了日 平成26年4月2日 機関長 男性 57歳 四級海技士（機関） 免許年月日 昭和53年1月20日 免状交付年月日 平成23年11月9日 免状有効期間満了日 平成28年12月5日
死傷者等	なし
損傷	なし
インシデントの経過	本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、船尾着けしていた係留場所から積地に向かうため、船長が、操舵室で操舵スタンドの前に立ち、船尾係留索を外すように指示を行い、係留索が放された後、錨を巻き揚げながら、四日市港の第3区霞ヶ浦霞西1号栈橋を離岸した。 船長は、揚錨機の負荷を軽減するため、主機操縦ハンドルを前進側へ倒し、約1ノットの速力となったので、対岸との距離約100mの

	<p>所において、主機操縦ハンドルを中立位置に戻してクラッチを切った。</p> <p>船長は、対岸に約50mまで接近した所において、前進推力を得るため、主機操縦ハンドルを前進側へ倒し、対岸に約25mまで接近したので、主機操縦ハンドルを中立位置へ戻したが、前後進切替弁レバーが切り替わらなかった。</p> <p>船長は、クラッチに異常が発生した旨を船外マイクにより、前部甲板で甲板作業をしていた機関長へ伝えた。</p> <p>本船は、平成26年1月19日08時35分ごろ係留場所の対岸へ船首が乗り揚げた。</p> <p>機関長は、機関室へ行き、主機の燃料ハンドルを停止位置へ操作して主機を停止した。</p> <p>船長は、事態の発生を運航会社へ報告した。</p> <p>本船は、自力離洲が困難であり、18時15分ごろ来援したえい船に乗場場所から引き離された。</p>
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約7m/s、視界 良好</p> <p>海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ満潮時、潮高 約200cm（四日市港）</p>
その他の事項	<p>本船は、主機操縦ハンドルを前進位置に操作すれば、ハンドル内部に取り付けられた前進側リミットスイッチが作動し、操縦盤内部に組み込まれた前進用電磁弁が励磁され、同電磁弁が作動することにより、逆転減速機に取り付けられた前後進切替用三位置シリンダ（以下「本件シリンダ」という。）の前進側ポートへ操縦空気が供給され、逆転減速機の前後進切替弁レバーを切り替えていた。</p> <p>また、本船は、主機操縦ハンドルが中立位置にある場合、前進側リミットスイッチが作動しないため、前進用電磁弁が消磁されて本件シリンダの前進側ポートの操縦空気が排出され、本件シリンダ中央の操縦空気により、本件シリンダが中立位置になり、逆転減速機の前後進切替弁レバーを中立位置に切り替えていた。</p> <p>逆転減速機は、前後進切替弁レバーの作動により、内部の前進用又は後進用のクラッチを嵌脱<sup>かん</sup>させ、推進軸を前進、中立又は後進に切り替えることができる構造となっていた。</p> <p>本船は、平成23年8月26日の第1種中間検査受検時、遠隔操縦装置の効力試験が行われ、異常は認められなかった。</p> <p>本船は、空船であり、本インシデント時の喫水は、船首約0.7m及び船尾約2.5mであった。</p> <p>海図によれば、本インシデント発生場所付近の水深は0.2m、底質は泥である。</p>
分析 乗組員等の関与	あり

<p>船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析</p>	<p>あり なし</p> <p>本船は、四日市港の第3区霞ヶ浦霞西1号栈橋から離岸して前進中、船長が主機操縦ハンドルを中立位置へ操作したものの、逆転減速機の前後進切替弁レバーが前進位置から中立位置へ切り替わらなかったことから、前進を続け、係留していた場所の対岸に船首が乗り揚げたものと考えられる。</p> <p>本船は、主機操縦ハンドルを中立位置に戻したものの、本件シリンダの前進側ポートの操縦空気が排出されず、本件シリンダ中央の操縦空気により、本件シリンダが中立位置にならなかったことから、逆転減速機の前後進切替弁レバーが前進位置から中立位置へ切り替わらなかった可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。</p>
<p><b>原因</b></p>	<p>本インシデントは、本船が、四日市港の第3区霞ヶ浦霞西1号栈橋から離岸して前進中、船長が主機操縦ハンドルを中立位置へ操作したものの、逆転減速機の前後進切替弁レバーが前進位置から中立位置へ切り替わらなかったため、前進を続け、係留していた場所の対岸に船首が乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。</p>
<p><b>参考</b></p>	<p>運航会社は、本インシデント後、次の事故防止策を講じた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 所属船に対し、主機始動前、遠隔操縦装置の作動点検を行い、異常の有無を確認することを指導した。</li> <li>・ 所属船に対し、事故概要及び事故防止策について、文書で周知した。</li> </ul> <p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 遠隔操縦装置の保守管理については、取扱説明書に記載された整備点検基準に基づいて行うこと。</li> </ul>